


Jembatan Srandonan

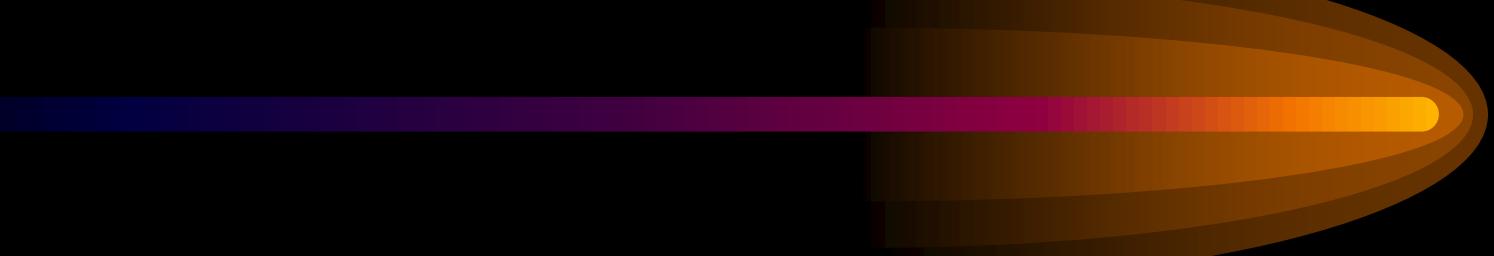


Penurunan Pilar Jembatan akibat Degradasasi Dasar Sungai dan Erosi Lokal


Foto: *Tito Agung Wicaksono (MPBA 2002)*
Istiarto (2002, 2003, 2005, 2006)

Video: *Rachmad Jayadi (2002)*
Naskah: *Istiarto*

Jembatan Srandonan

- Lintas Kab. Bantul – Kab. Kulon Progo, km 23.170 dari Yogyakarta.
- Menyeberangi K. Progo hilir.
- Terpanjang di P. Jawa, 531 m.
- Fondasi dan pilar (2 dari 58 pilar) turun.

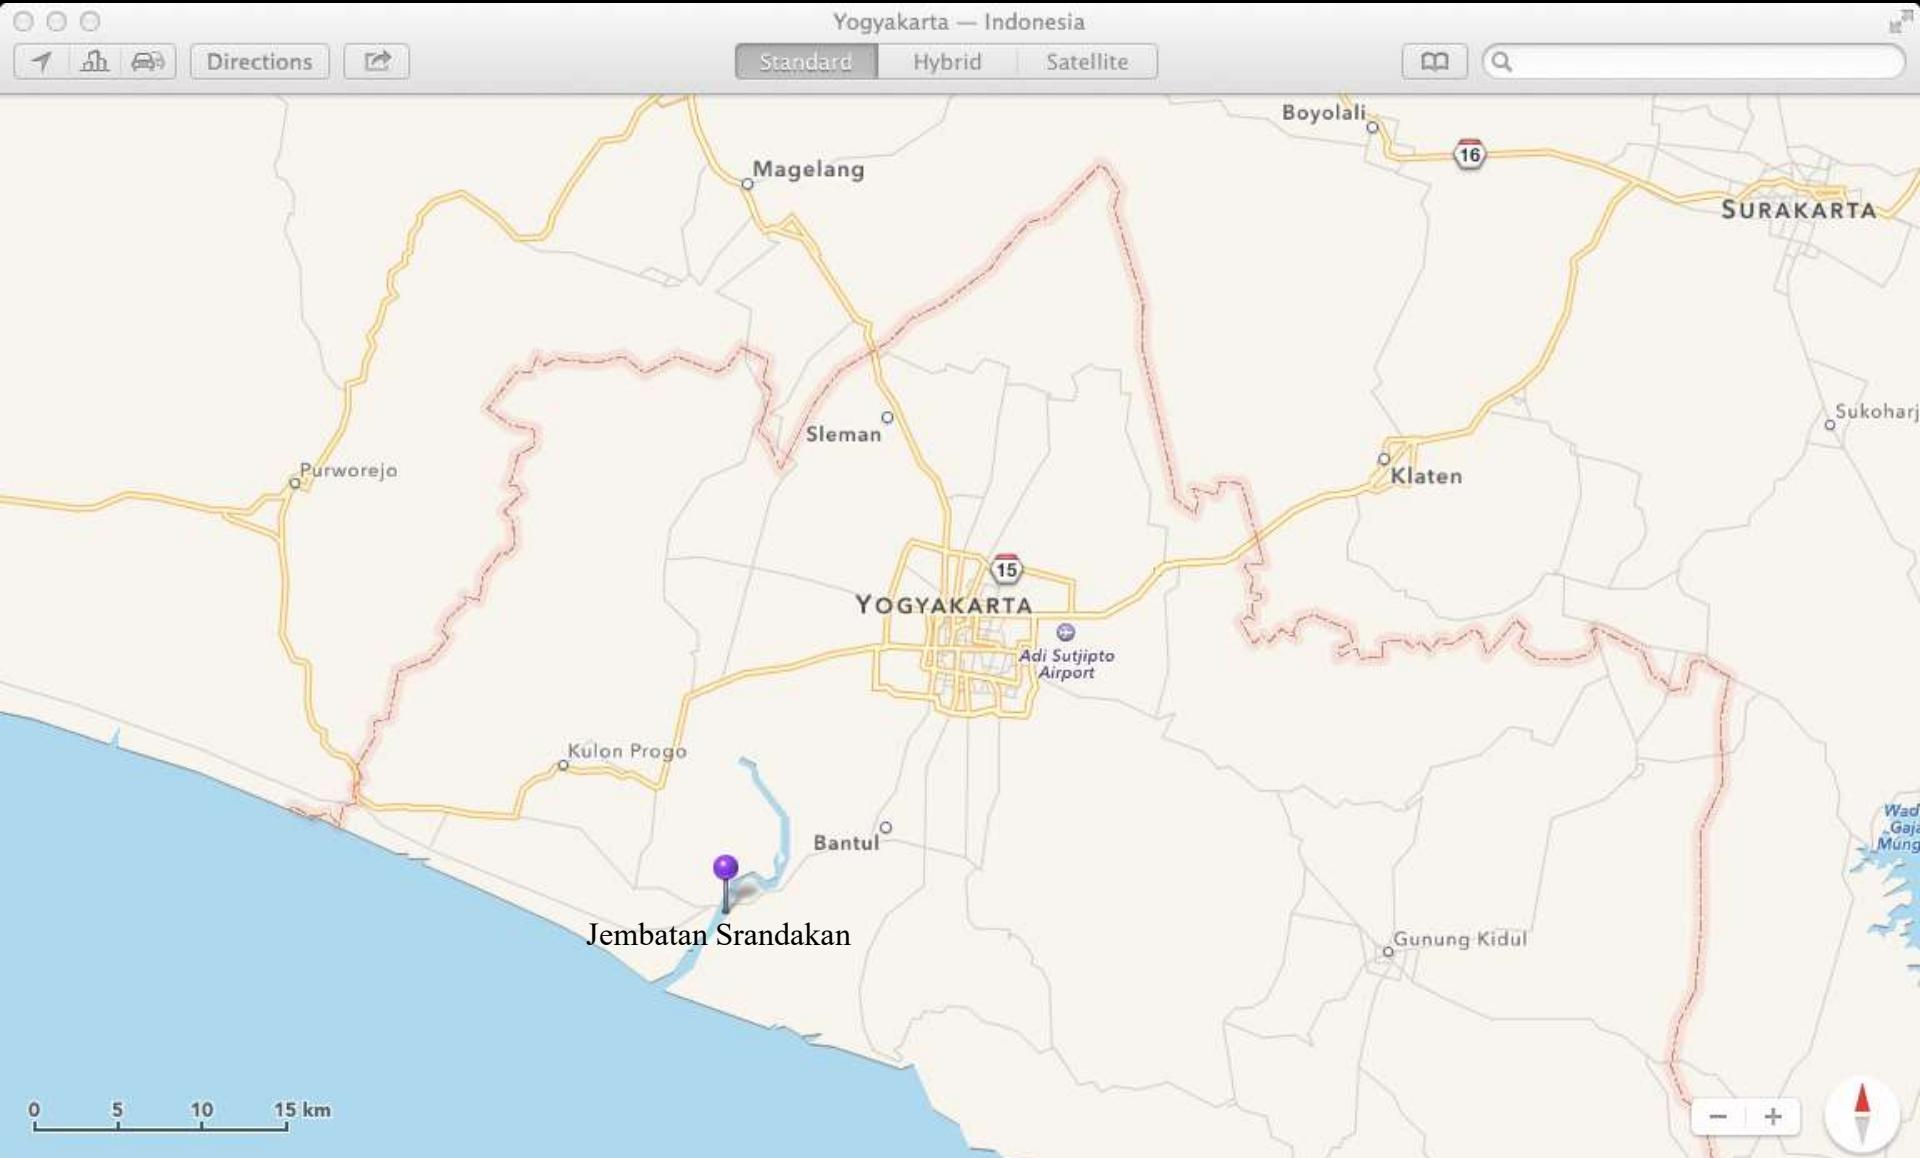

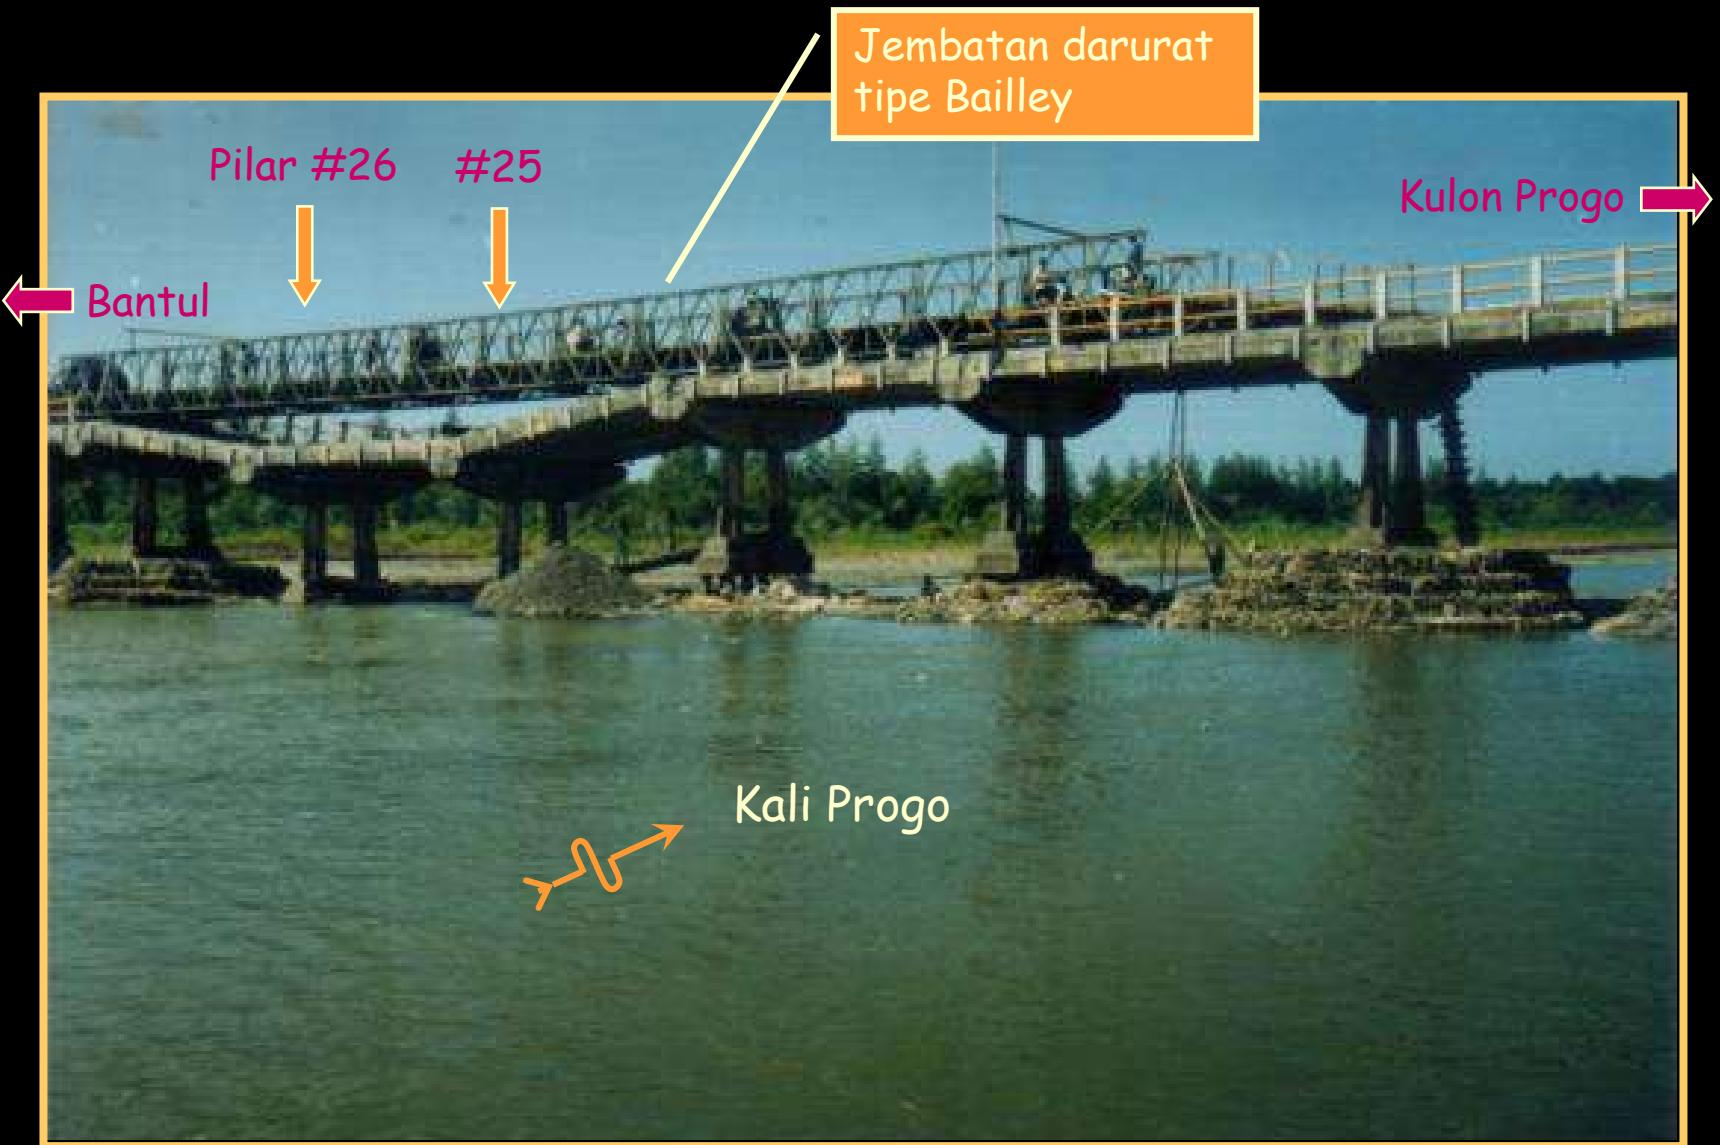


Kegagalan pilar jembatan: fondasi pilar #25 dan #26 turun.





Jembatan Srandonakan pada akhir era 90-an.

Riwayat

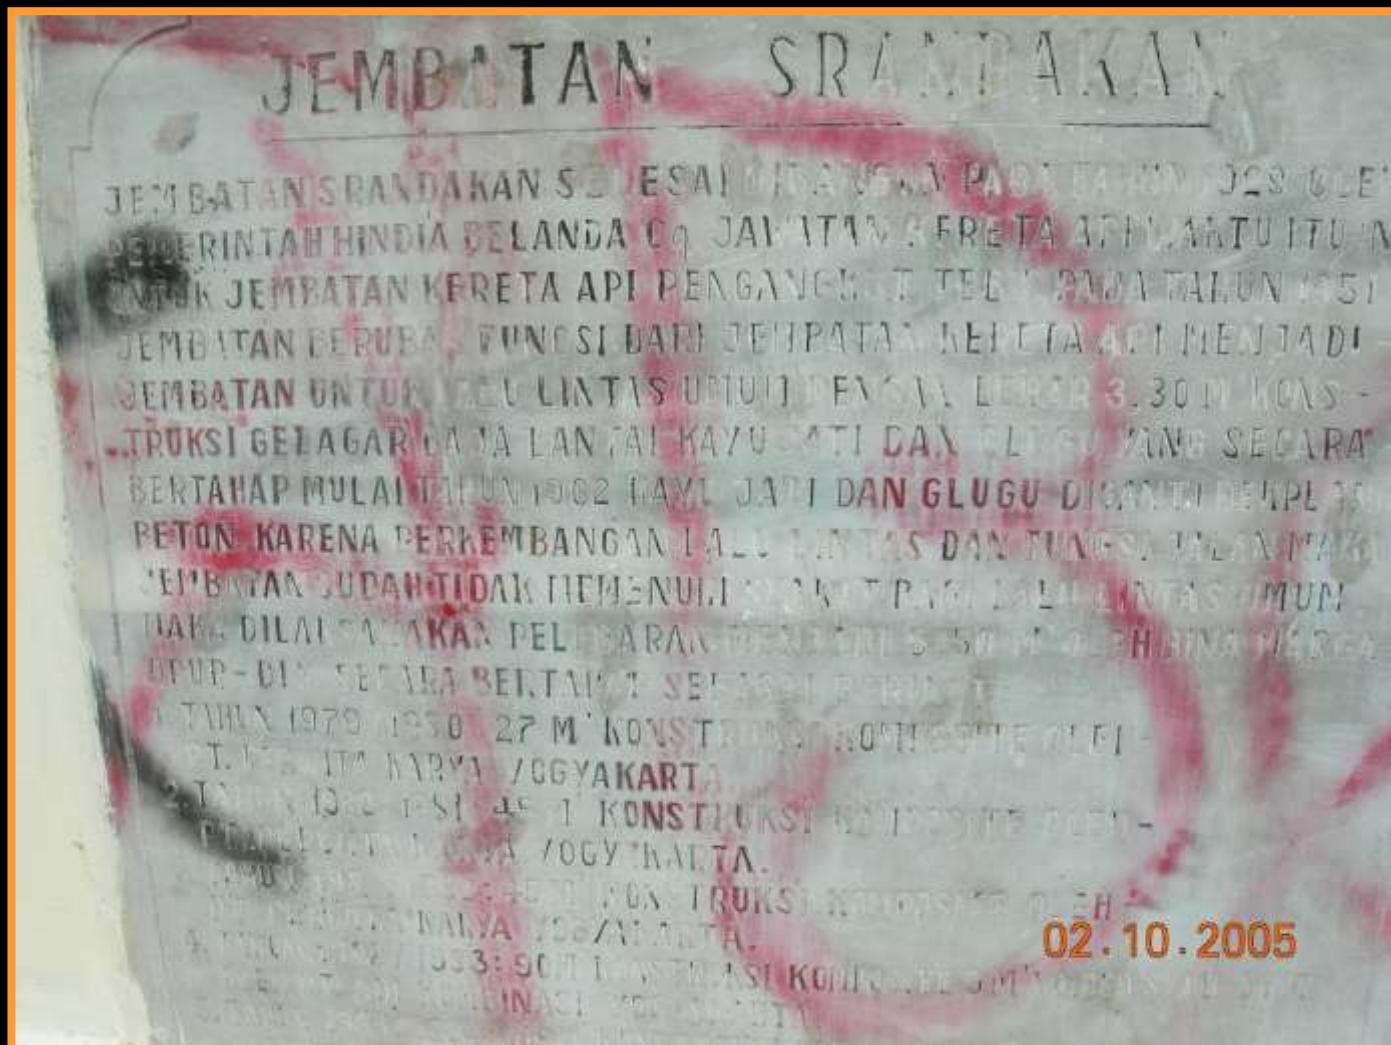


Tahun 1925-1929

- Dibangun 1925, selesai 1929
- Jembatan lori angkutan tebu.
- Panjang jembatan 531 m (59 bentang @ 9 m).
- Bangunan bawah
 - pilar ganda (gabungan 2 tiang),
 - fondasi tiang pancang beton $20 \times 20 \text{ cm}^2$
(8 buah → kelompok tiang pancang).
- Kondisi dasar sungai (...).

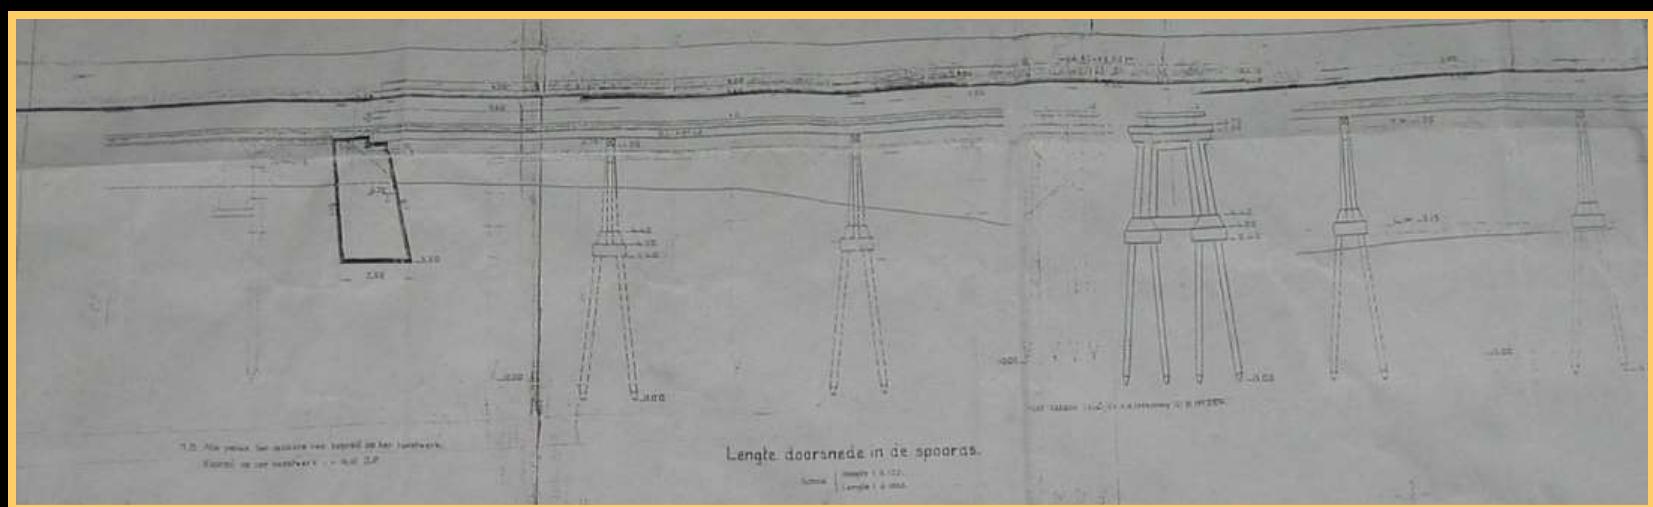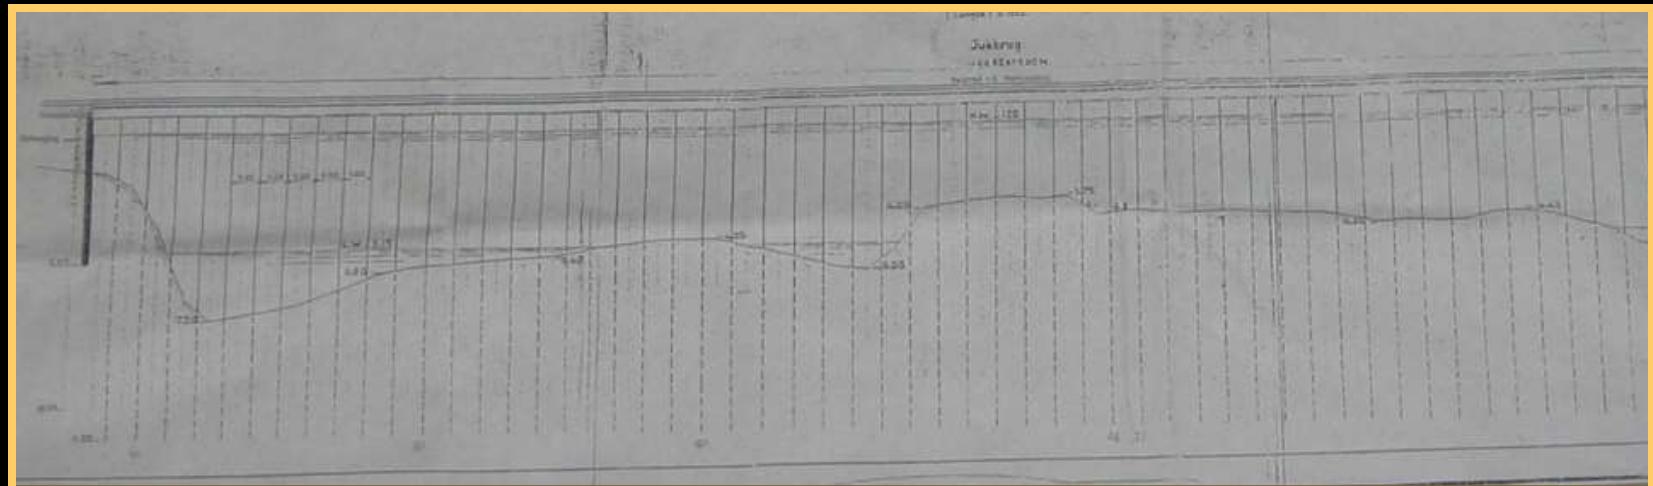

Tampang lintang dan pilar jembatan pada tahun 1925.

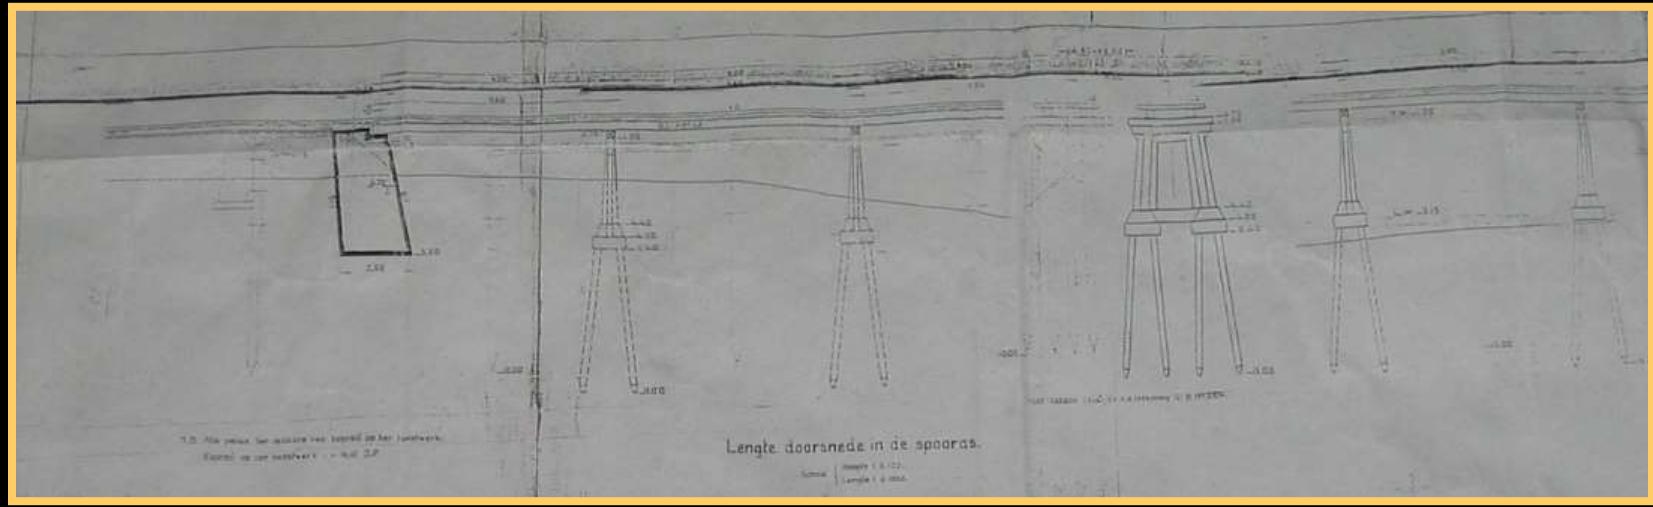

Jembatan Srundakan

Istiarto

1951

- Alih fungsi dari jembatan lori angkutan tebu menjadi jalan raya.
- Bangunan atas
 - gelagar baja dengan lantai kayu jati dan *glugu*
 - lebar 3,3 m.
- Bangunan bawah tidak diubah
 - pilar ganda (gabungan 2 tiang),
 - fondasi tiang pancang beton $20 \times 20 \text{ cm}^2$ (8 buah → kelompok tiang pancang).
- Kondisi dasar sungai (...).

1962


- Lantai kayu berangsur-angsur diganti dengan lantai beton.

Tahun 1979 - 1985

- Rehabilitasi dan peningkatan
 - panjang tetap: 531 m → 531 m,
 - lebar ditambah: 3,3 m → 5,5 m.
- Bangunan atas
 - struktur komposit 19 bentang (171 m) dan
 - voided slab Buntu 40 bentang (360 m).
- Bangunan bawah tetap
 - pilar ganda (gabungan 2 tiang),
 - fondasi tiang pancang beton $20 \times 20 \text{ cm}^2$ (8 buah → kelompok tiang pancang).
- Kondisi dasar sungai (...).

Dekade 90-an

- Fenomena
 - degradasi dasar sungai K. Progo,
 - gerusan lokal di sekitar pilar jembatan,
 - peningkatan volume lalu lintas.

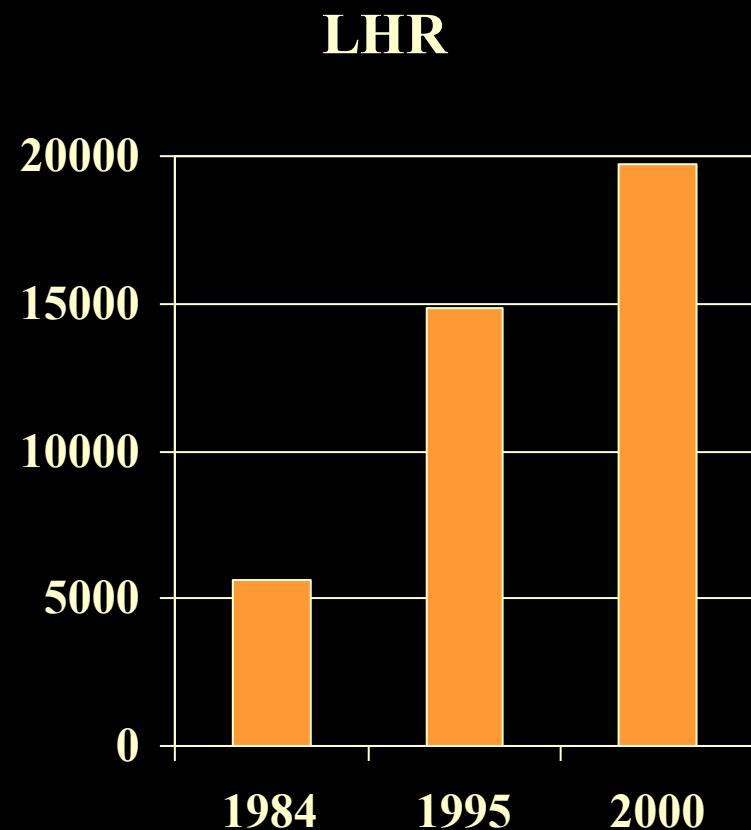

Referensi elevasi:
lantai jembatan

Dekade 90-an

	1925	2000
Lebar sungai	531 m	400 m
El. dasar sungai	7,30 m	3,08  10,38 m
El. dasar pile cap	5,40 m	5,40 m
El. muka air min.	5,15 m	1,85  7,00 m
El. muka air max.	1,20 m	4,70  5,90 m



Jembatan Srandonakan pada akhir era 90-an.

Upaya Penanganan


- Groundsill
 - tidak disetujui.
- Sheet pile
 - tidak disetujui.
- Bronjong
 - menyelimuti tiang pancang di bawah poer (pile cap),
 - lantai di hilir jembatan.

Upaya Penanganan

- Bronjong
 - selimut,
 - lantai hilir.
- Dilaksanakan pada tahun anggaran
 - 1997/1998,
 - 1998/1999.



Upaya pengamanan pilar jembatan dengan selimur bronjong.

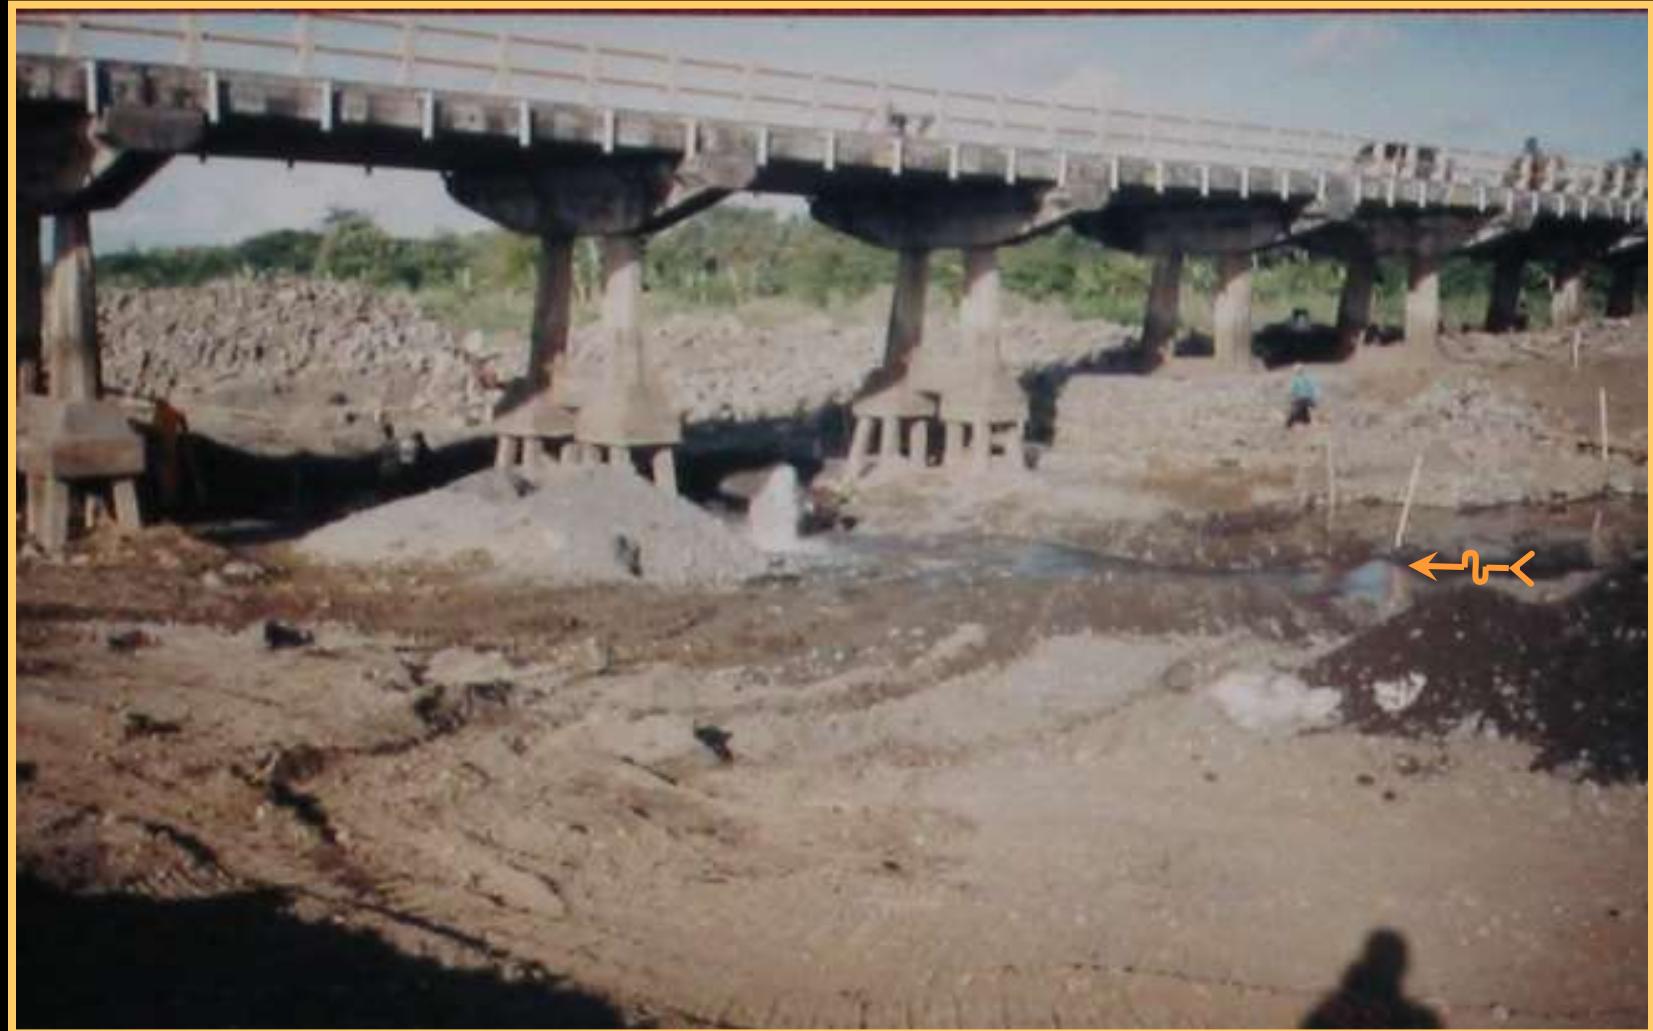

Usaha perlindungan pilar jembatan dengan selimut bronjong.



Pelaksanaan perlindungan pilar dengan konstruksi bronjong.


Jembatan Srandakan

Istiarto

20



Galian untuk lantai hilir dari konstruksi bronjong (sebelum kegagalan pilar).

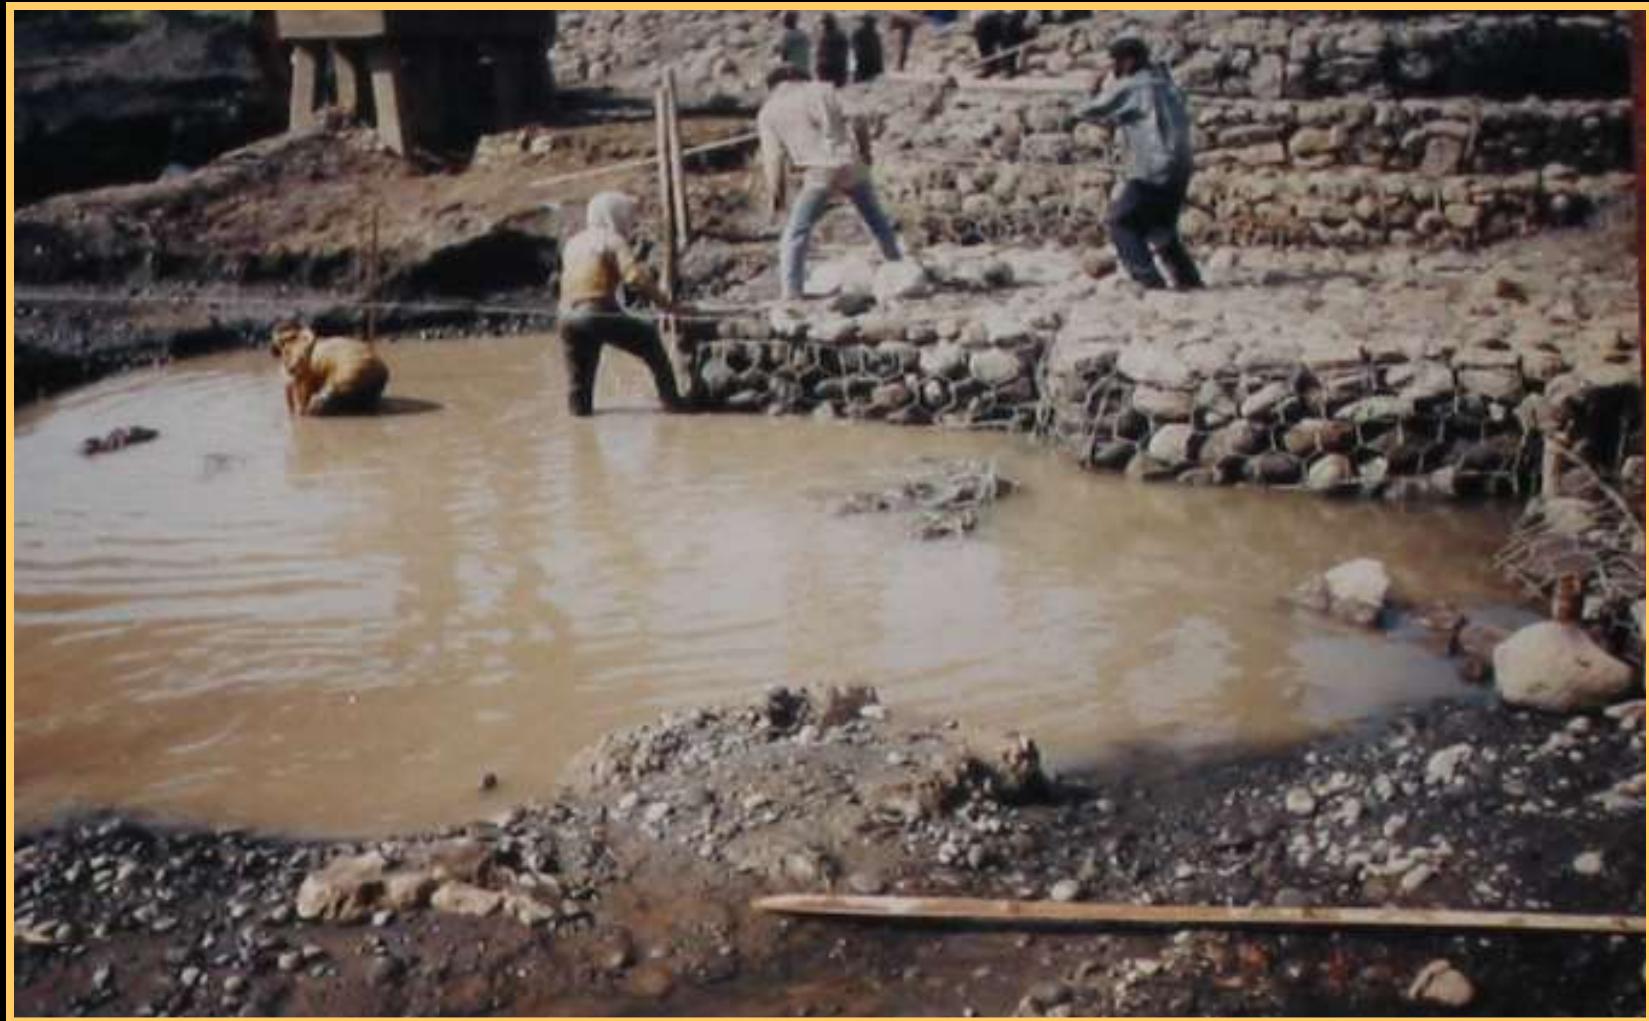

Lantai hilir konstruksi bronjong.



Selimut dan lantai hilir, konstruksi bronjong.



Selimut dan lantai hilir, konstruksi bronjong.

Upaya Penanganan

- Penanganan tidak tuntas
 - tidak semua tiang pancang diselimuti bronjong,
 - masalah berpindah pada pilar yang tidak diselimuti.



Pelindungan pilar dengan selimut bronjong yang tidak tuntas.



Pelindungan pilar dengan selimut bronjong yang tidak tuntas.

Pasca Penempatan Bronjong

- Gerusan lokal
 - selimut bronjong → penyempitan luas tampang
 - 9 m → 7 m di bagian atas,
 - 9 m → 1 m di bagian bawah (dasar selimut bronjong),
 - kecepatan aliran di antara pilar bertambah.
- Faktor lain
 - struktur tanah dasar: pasir dan granular (mudah lepas),
 - desain yang kurang pas.




gerusan lokal
bronjong rusak

Kegagalan Pilar Jembatan


- Gerusan lokal
 - tiang pancang yang tertanam tinggal 1 s.d. 2 m,
 - daya dukung fondasi berkurang
 - point bearing saja,
 - friction tidak ada lagi.

Kegagalan Pilar Jembatan

- 19 April 2000
 - sebuah tronton bermuatan penuh semen melintas jembatan.
- 20 April 2000
 - tiang pancang No. 25 turun 1,39 m.

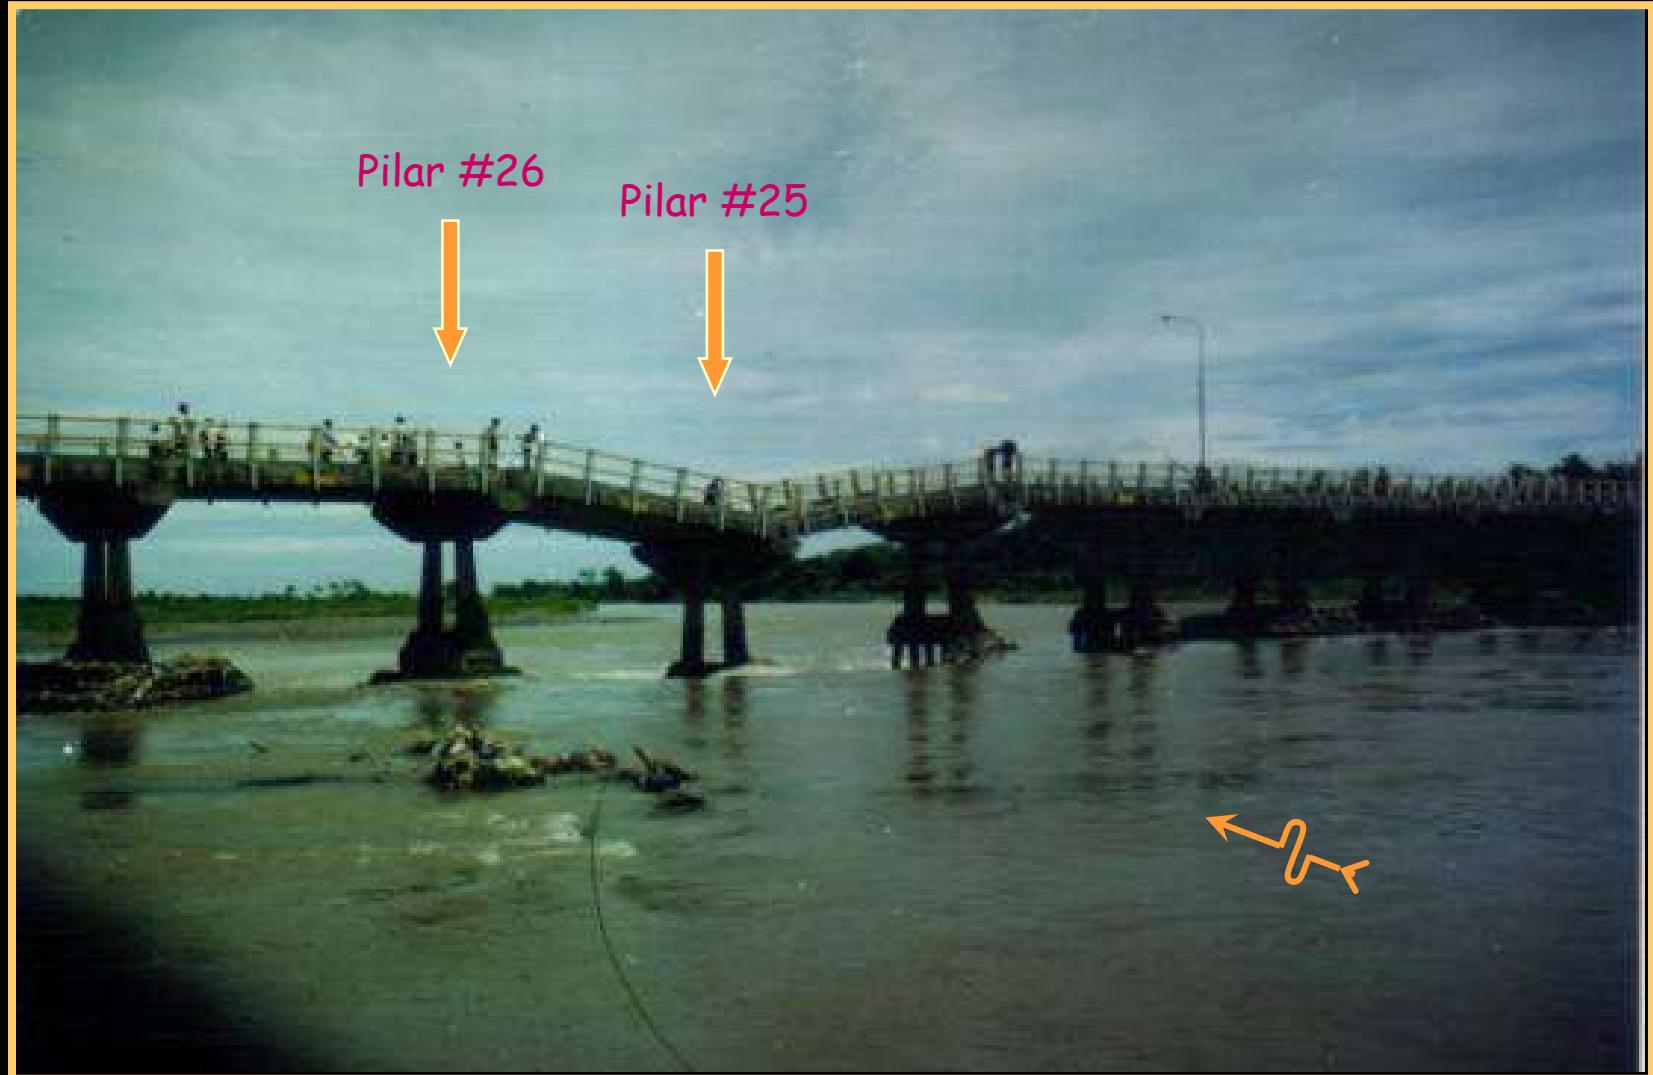

Kegagalan pilar #25.

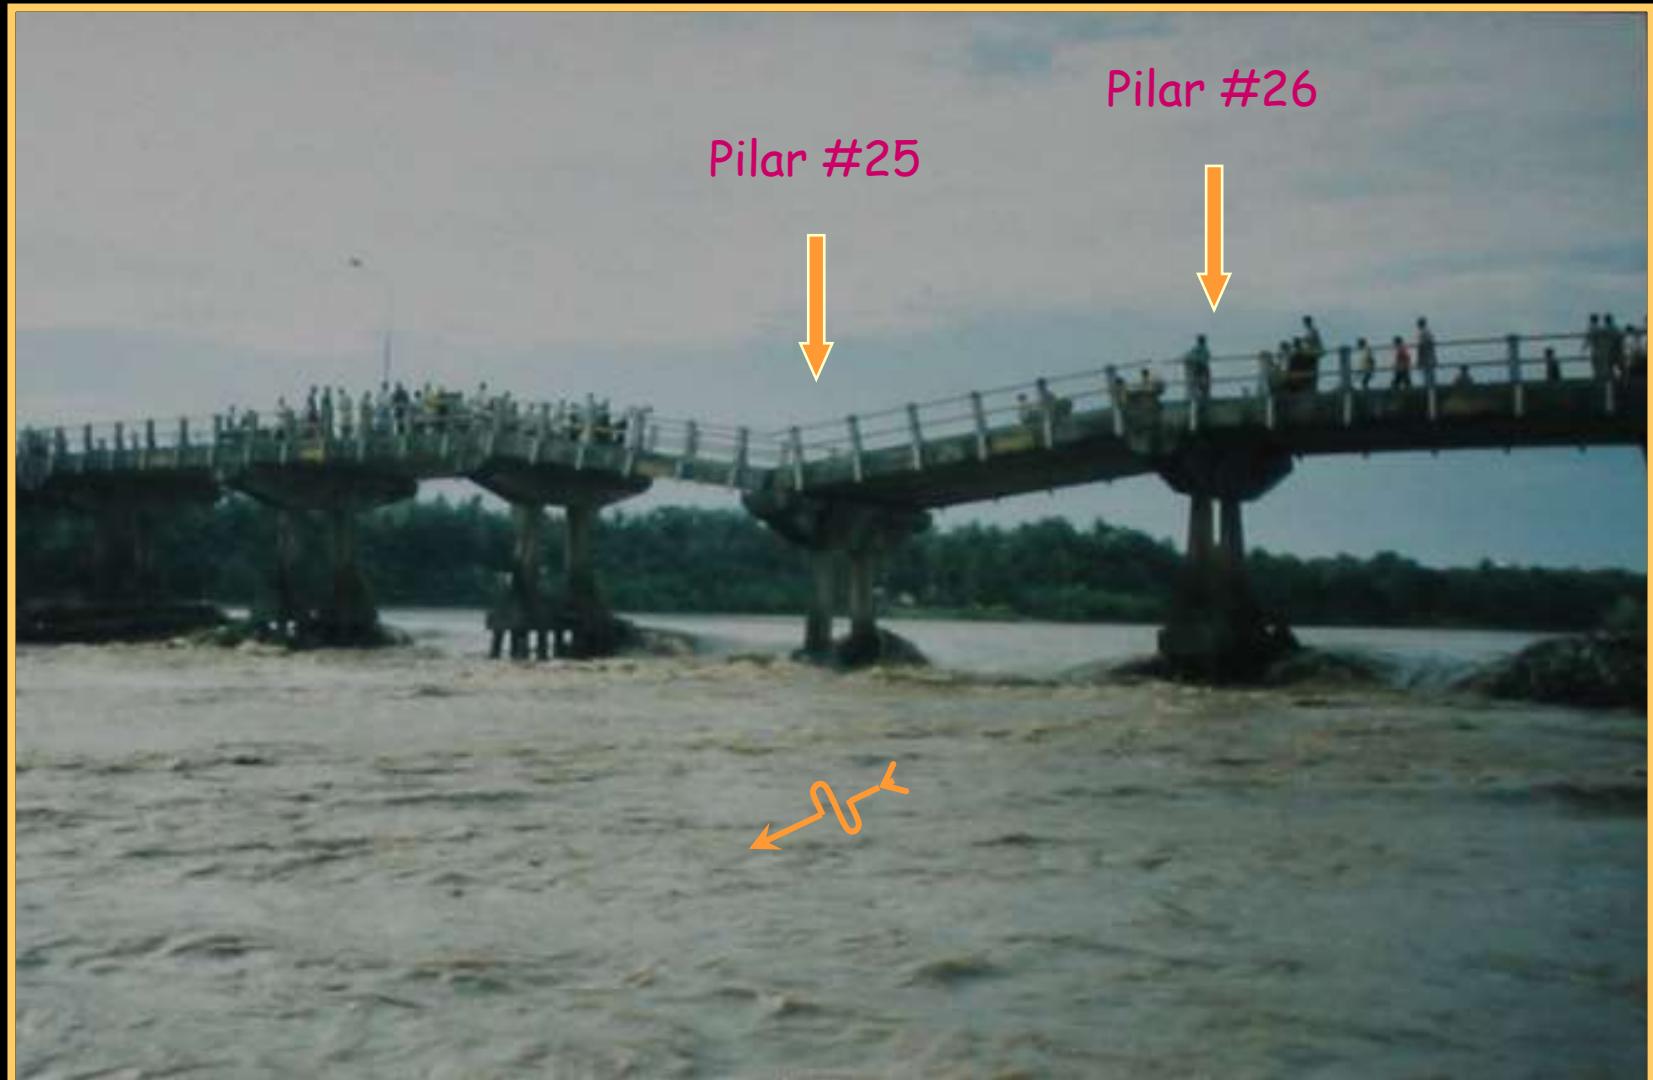


Kegagalan Pilar Jembatan

- 21 April 2000
 - tiang pancang No. 26 menyusul turun.




Kegagalan pilar #25 dan #26.

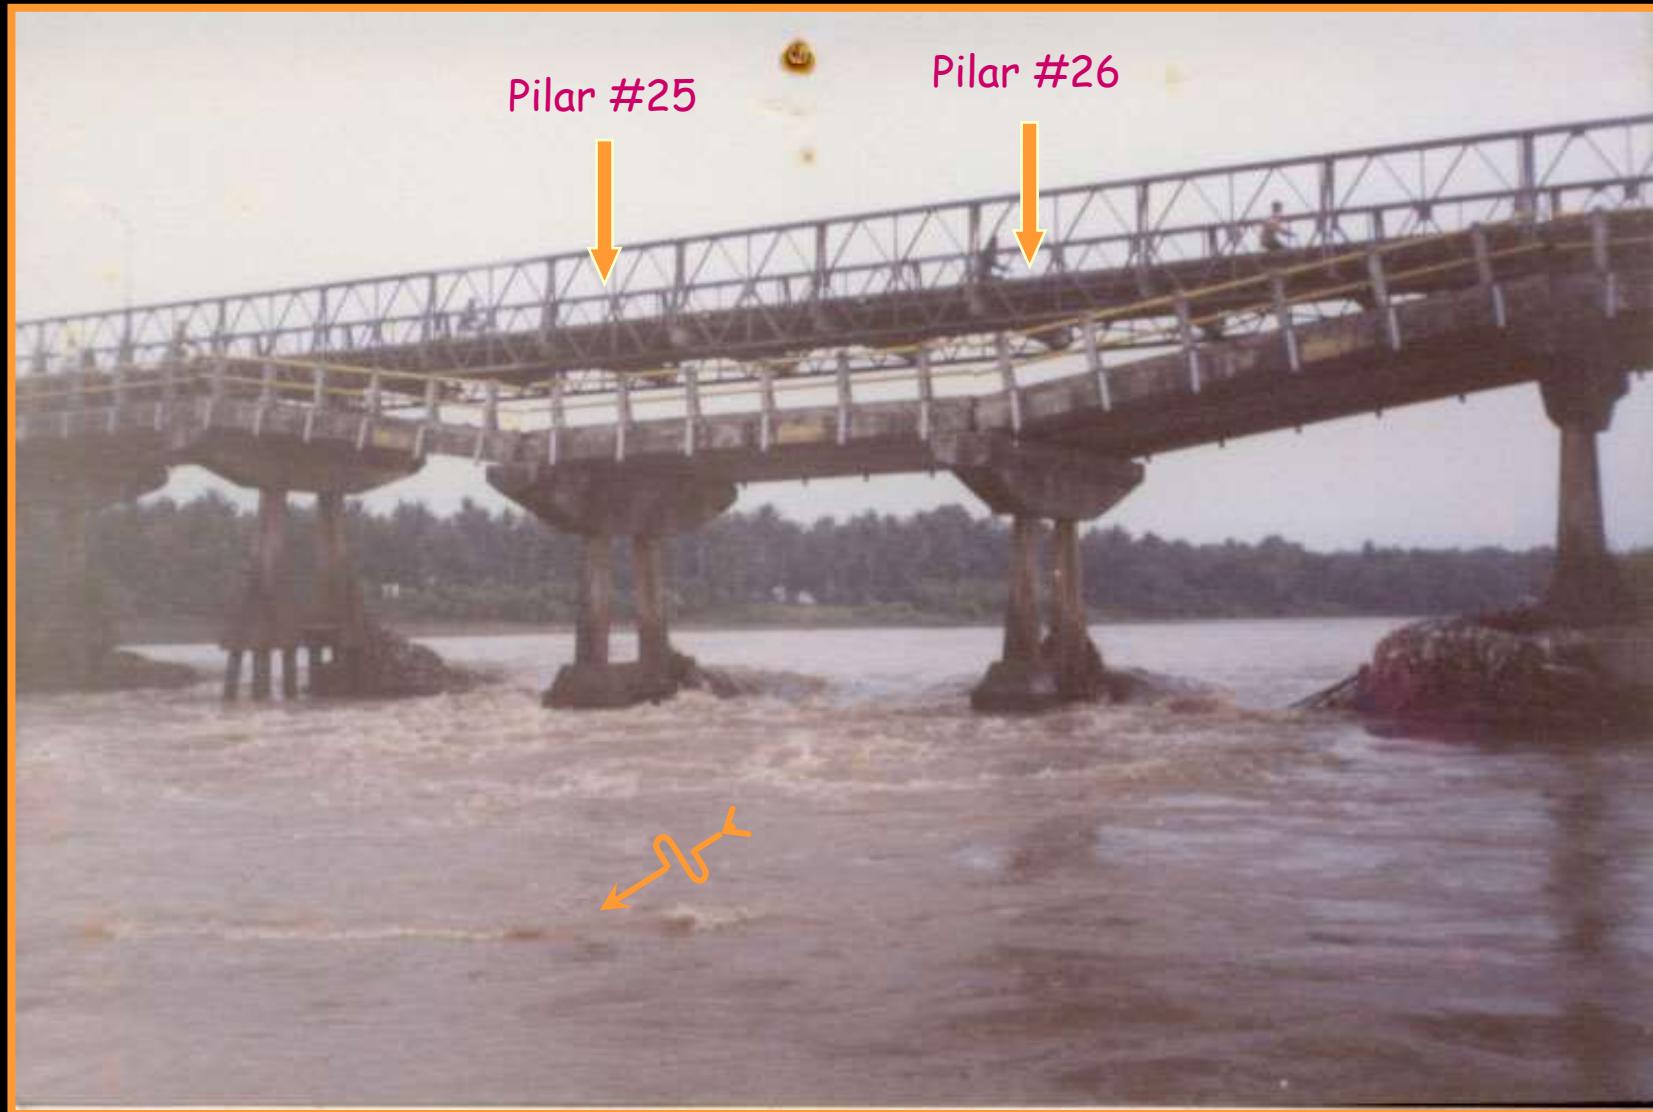

Kegagalan pilar #25 dan #26.

Penanganan Pasca Kegagalan Pilar Jembatan

- Jembatan darurat tipe Bailley.
- Perbaikan lantai hilir.

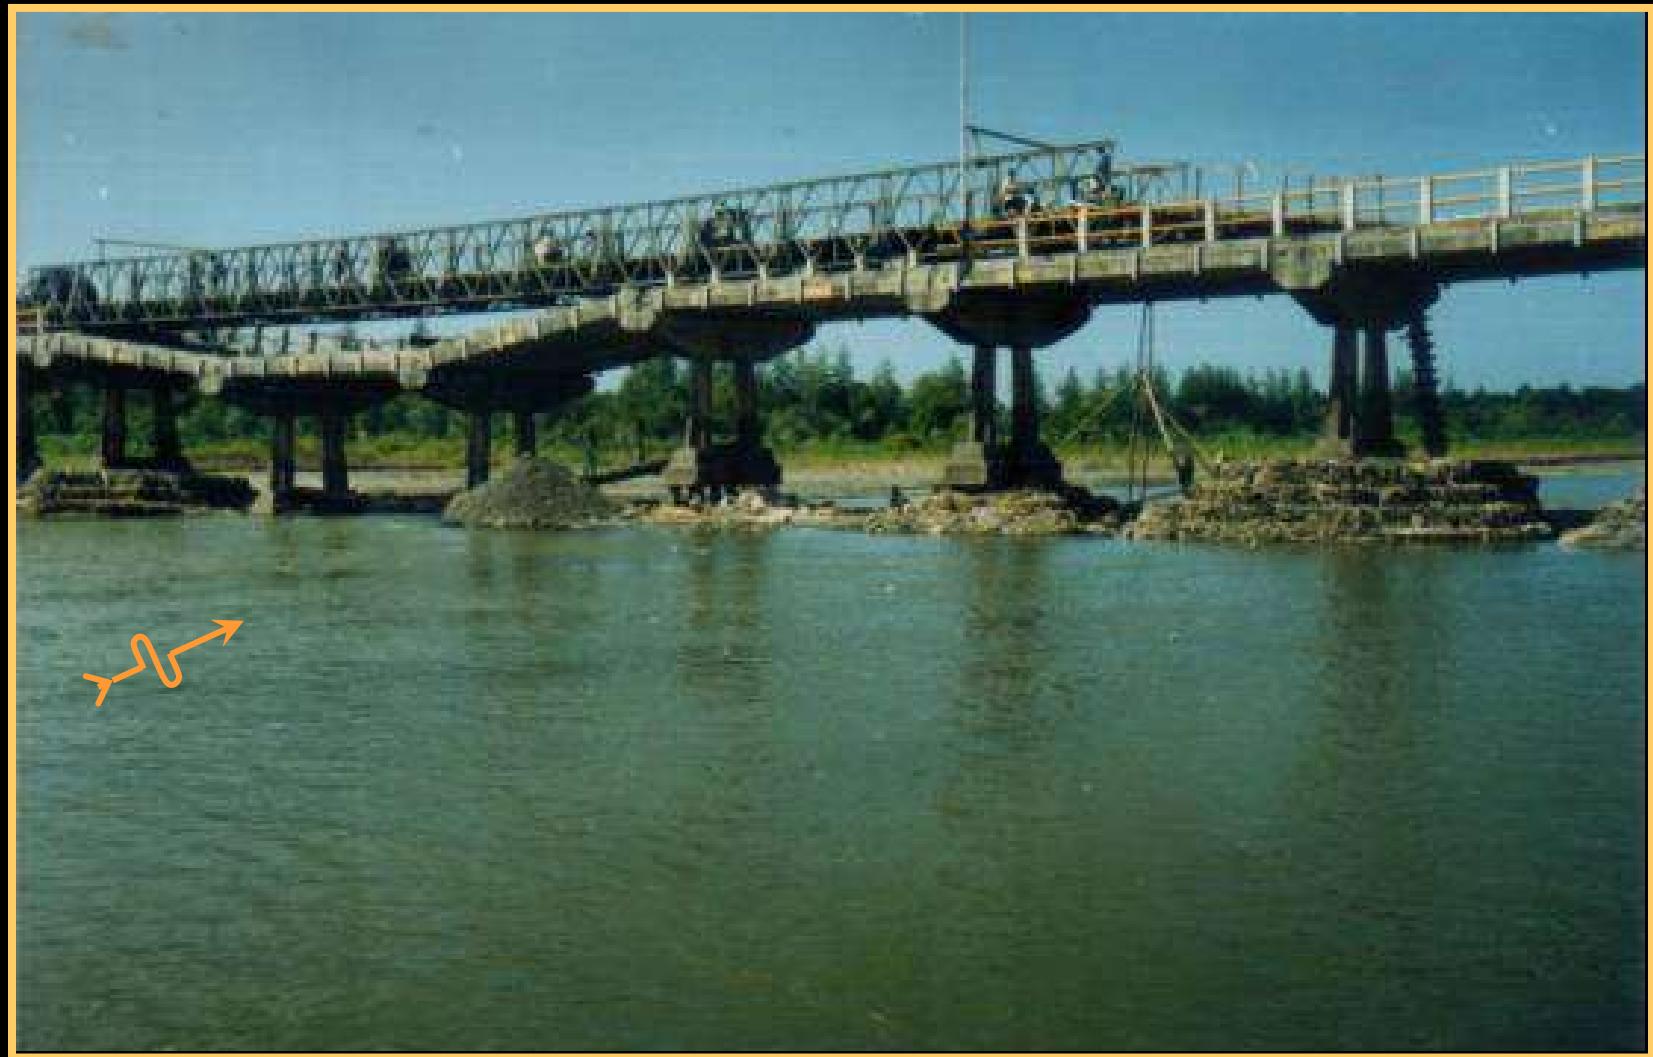

Penanganan pasca kegagalan pilar: jembatan darurat tipe Bailey.



Jembatan Srandakan

Istiarto



Jembatan Srandakan

Istiarto



Jembatan Srandakan

Istiarto




Jembatan Srandakan

Istiarto

Penanganan Pasca Kegagalan Pilar Jembatan

- Perbaikan lantai hilir
 - tetrapod di bagian alur sungai yang dalam (di hilir pilar #25 dan #26),
 - batu kosong (dry rip rap) untuk perataan,
 - lantai hilir dengan konstruksi bronjong di seluruh lebar sungai.

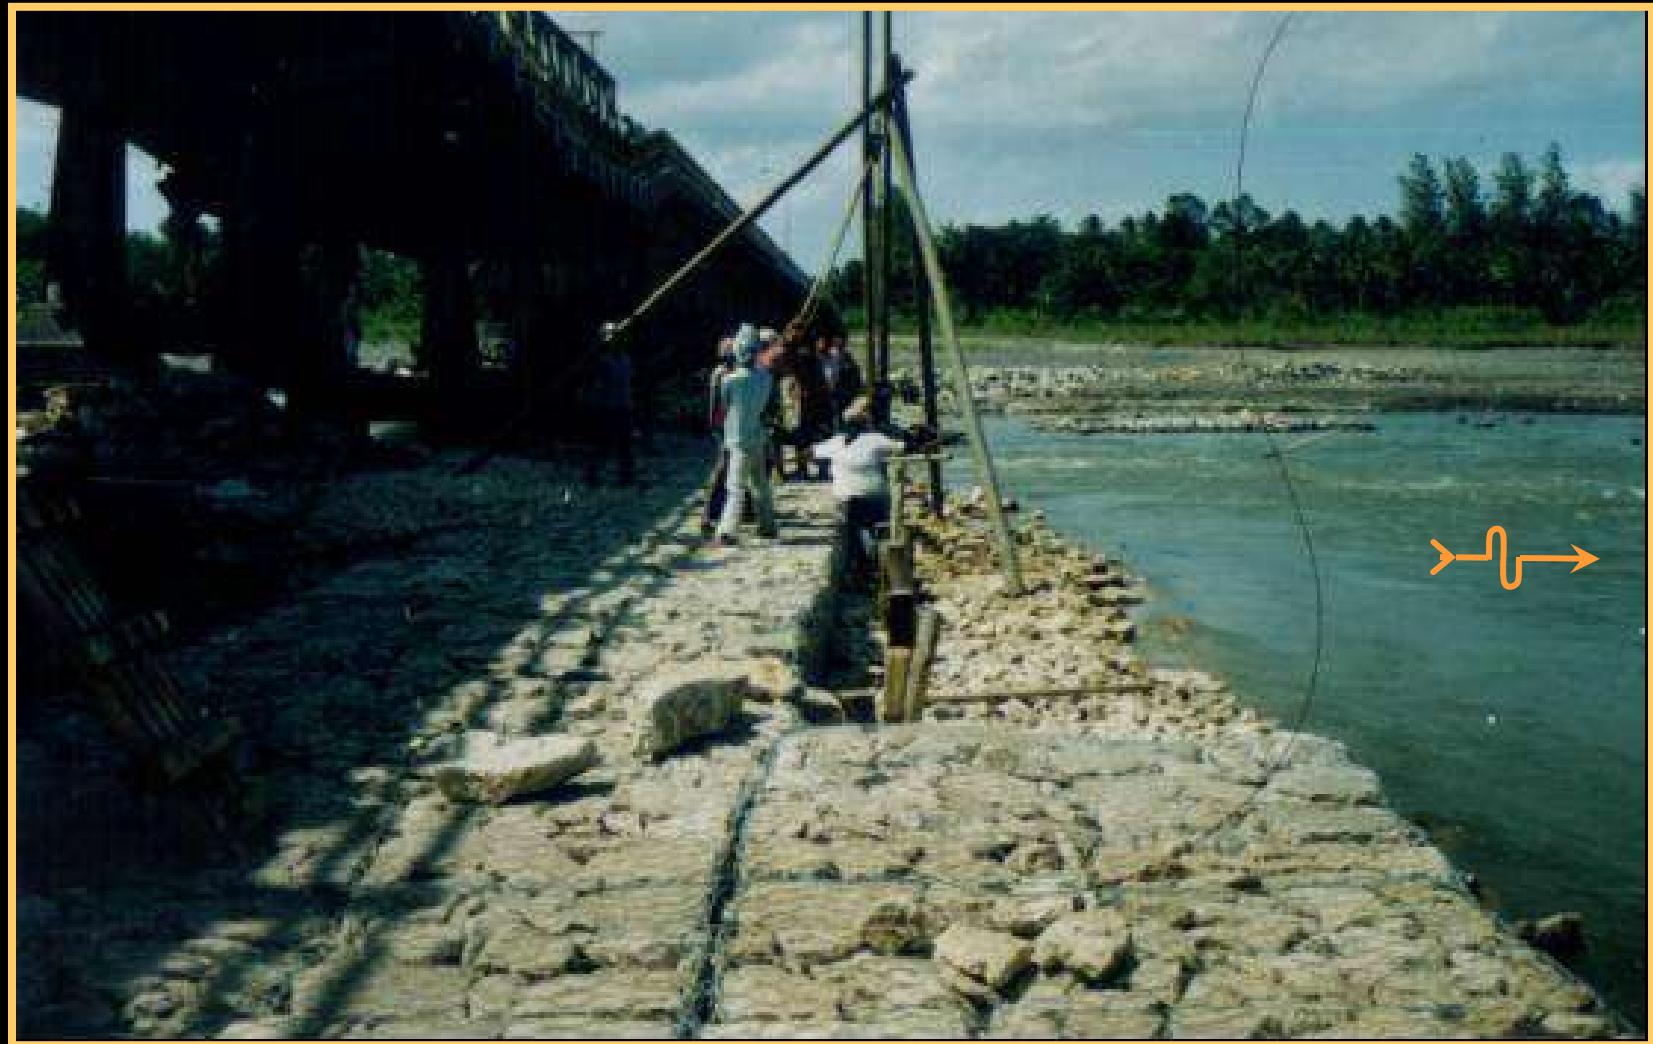

Perbaikan lantai hilir dengan konstruksi bronjong, pasca kegagalan pilar.



Pembangunan kembali lantai hilir pasca keruntuhan pilar #25 & #26.



Lantai hilir dengan konstruksi bronjong pasca kegagalan pilar.



Selimut bronjong tersingkap dalam 1x banjir.

Jembatan Srandonan

- Juni 2002
 - Beberapa selimut bronjong tampak rusak.
 - Lantai hilir tidak ada lagi.



Jembatan Srundakan

Februari 2003



Jembatan Srandakan


K. Progo pada musim hujan.
Istiarto





Jembatan Srandakan

Istiarto

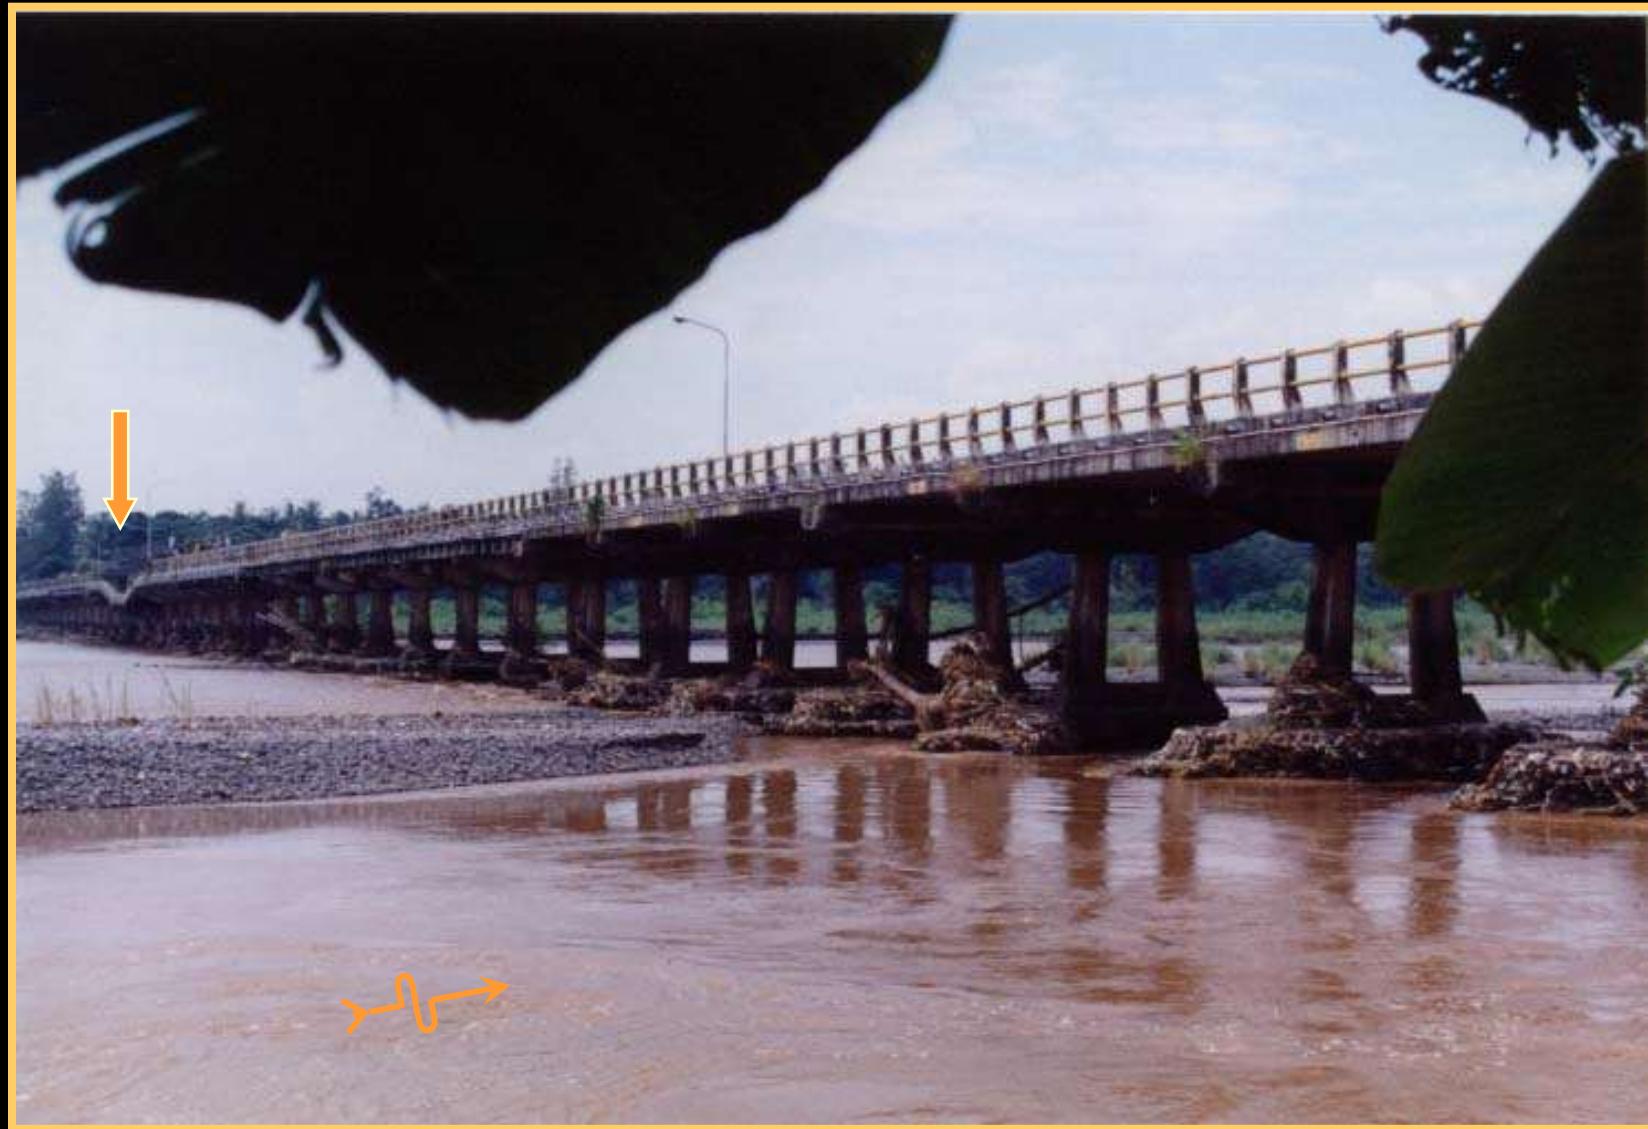

Jembatan Srandonan

Istiarto



Lantai hilir dengan bronjong dan tetrapod beton, dibangun
Jembatan Srandakan kembali sekitar November 2002.
Istiarto



Tetrapod beton di hilir jembatan untuk perlindungan pilar.



Tetrapod di hilir jembatan untuk perlindungan pilar.

Jembatan Srandakan

Oktober 2005



Jembatan Srandakan

Istiarto



Jembatan Srandakan
Pembangunan jembatan baru di hilir jembatan lama.

Istiarto



Jembatan Srandonan

Istiarto

Pembangunan jembatan baru di hilir jembatan lama.

Jembatan Srandonan II

- Bentang
 - Panjang 626,75 m (17 bentang)
 - Lebar jembatan 11 m, lebar jalan 8 m
- Struktur atas
 - Prestressed concrete beam (type I girder)
 - 14 bentang: 70 girder @ 35 m
 - 3 bentang: 15 girder @ 20 m
- Struktur bawah
 - Fondasi sumuran
 - 16 pilar tipe round-nosed pier



Jembatan Srandakan

Istiarto



Jembatan Srandakan

Istiarto





Jembatan Srandakan

Istiarto

Jembatan Srandakan

A photograph of a long, curved bridge made of concrete and steel, spanning a river. The bridge has yellow railings and is surrounded by lush green vegetation, including tall grasses and trees. The water in the foreground is calm.

The End

21.11.2006